

【高雄訊】高雄市中正技擊館、體育場與天橋，昨天經過一場大雨後，露出許多地方出現漏水現象。市府新建工程處表示，情況並不嚴重，已要求承包商改善，短期之內即可修復，再行正式驗收。

中正技擊館與其他新建體育場地，都是為去年高雄區運所興建，水電空調工程已驗收，土木工程上星期開始陸續驗收，沒想到一場大雨就發生問題。

高雄市昨天上午下大雨，體育場人員發現技擊館屋頂多處漏水，除了緊急購買水桶，分置漏雨嚴重處接水，並通知新工處派員勘查。不久，又發現體育場看台下器材室等處與天橋都有漏水情形。

# 老天爺 驗收運動場地 技擊館、體育場、天橋 全漏氣

負責區運會與建工程監督的新工處副處長林秀雄，昨下午會同承包商到場勘查。查出技擊館漏水最嚴重的地方在五樓電梯間附近，地面有積水，原因是技擊館中庭八卦與兩側分館連接的伸縮縫處理不當而引起的。

林秀雄表示，伸縮縫是大型建築物必要結構，伸縮縫以保利龍填塞，上面用混凝土做丁型處理，像傘一樣蓋住伸縮縫，由於「傘」沒有做好，雨水流入伸縮縫，造成五樓漏水。

位於技擊館東側的角力館有三處漏水，水漏到楓木地板上。林秀雄指出，雨水是從屋頂鋁鋅鋼浪板與鋼骨接縫處漏下來的。同時屋頂坡度不順，有積水現象。

林秀雄說，楓木地板表層有防水漆，只要不長


期浸泡在水中，不會受損。

體育場看台下漏雨，原因也是伸縮縫填料處理不當。司令台內辦公室有一處漏雨，是從日光燈接線盒處流進來的。廣播喇叭電線管線也有滲水情形。

天橋有三處漏雨，也是鋼骨、鋁鋅鋼浪板接縫處有空隙所致。

林副處長表示，由於區運新建工程完成後，一直沒有下大雨，很難發現工程瑕疵，如今老天幫忙，在驗收工程時，下了一場及時雨，將部分工程缺失暴露出來。他已要求承包商修補。

據了解，新建的前鎮國中與高雄中學體育館屋頂在昨天大雨時沒有漏水。前鎮國中排球館，昨天進行水電工程驗收。

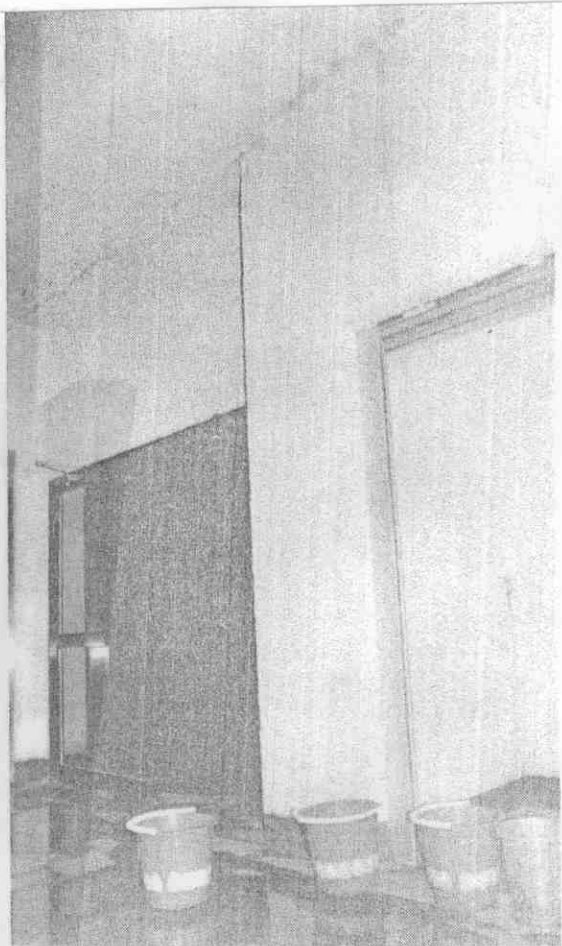

。霧畢態奮館擊技正中，來下兩大場一  
(攝實廣徐 者記報本)

